

**Anti-Inversion Kit Catalog No. MMLRK**
Accesorio de anti-inversión - No. de catálogo: MMLRK

Class Clase	Series Serie	Catalog No. No. de catálogo
4100	M01	MMLRK

Retain for future use. / Conservar para uso futuro.

**KIT CONTENTS**

(1) Anti-inversion Clip

INTRODUCTION

This bulletin provides installation instructions for the MMLRK anti-inversion clip for the Square D lever bypass meter socket with jaw release. This kit, when installed in the top right side meter jaw of a 4-jaw, 5-jaw or 7-jaw lever bypass meter socket, shall prevent class 320 watt-hour meters from being installed upside down (inverted) and also rejects the use of Class 100 and Class 200 watt-hour meters.

PRECAUTIONS**CONTENIDO DEL ACCESORIO**

(1) Clip anti-inversión

INTRODUCCIÓN

Este boletín proporciona las instrucciones de instalación del clip anti-inversión MMLRK para la base de medición con derivación tipo palanca y liberador de mordaza Square D. Este accesorio, cuando se instala en la mordaza superior derecha del medidor de una base de medición con derivación tipo palanca con 4, 5 ó 7 mordazas, evitará que se instalen de manera invertida los medidores de watt-hora clase 320 y no permitirá que se usen medidores de watt-hora clases 100 y 200.

PRECAUCIONES**⚠ DANGER / PELIGRO****HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This kit must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying the equipment where this kit will be installed, before working on or inside the equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA.
- Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este accesorio.
- Desenergice el equipo en el que se instalará este accesorio, antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

INSTALLATION

1. Turn off all power supplying the equipment where this kit will be installed.
2. Remove meter cover and meter, if installed.
3. Loosen right side flash shield mounting screw approximately 3 turns.
4. Locate top right side meter jaw.



INSTALACIÓN

1. Desenergice el equipo antes de instalar el accesorio.
2. Retire la cubierta del medidor y el medidor, si están instalados.
3. Afloje el tornillo de montaje derecho de la protección contra destello aproximadamente 3 vueltas.
4. Localice la mordaza superior derecha del medidor.

5. Place rounded area of clip (A) around pin of meter jaw (B).

5. Coloque el área redondeada del clip (A) alrededor de la espiga de la mordaza (B) del medidor.

Figure / Figura 1: Clip and Meter Jaw / Clip y mordaza del medidor

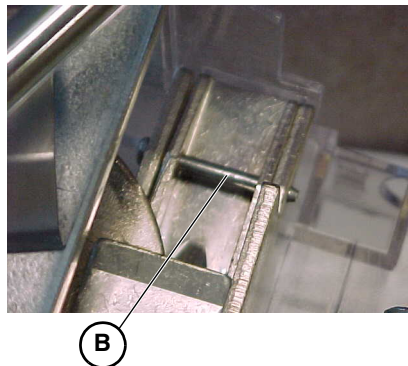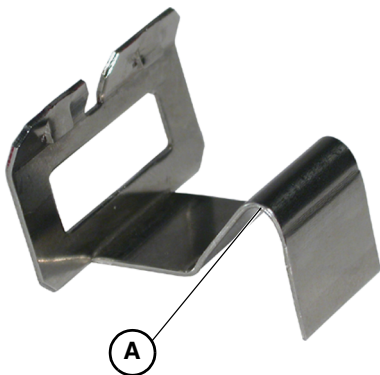

6. Rotate clip toward meter jaw (Figure 2) until clip snaps into place.

NOTE: Clip should align with opening in meter jaw for meter blade.

6. Haga girar el clip hacia la mordaza del medidor (vea la figura 2) hasta que el clip encaje en su lugar.

NOTA: El clip deberá alinearse con la abertura en la mordaza para la cuchilla del medidor.

Figure / Figura 2: Rotate Clip / Giro del clip



7. Retighten flash shield mounting screws (2) to 25 lb-in. (3 N•m).

8. Replace meter and meter cover, if applicable.

7. Vuelva a apretar los (2) tornillos de montaje de la protección contra destello a 3 N•m (25 lbs-pulg).

8. Vuelva a colocar el medidor y la cubierta del medidor, si fuese aplicable.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Schneider Electric USA
1601 Mercer Road
Lexington, KY 40511 USA
1-888-SquareD (1-888-778-2733)
www.us.SquareD.com

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
Tel. 55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx